


物料号  
Material NO. 46111110029881

Unit: mm

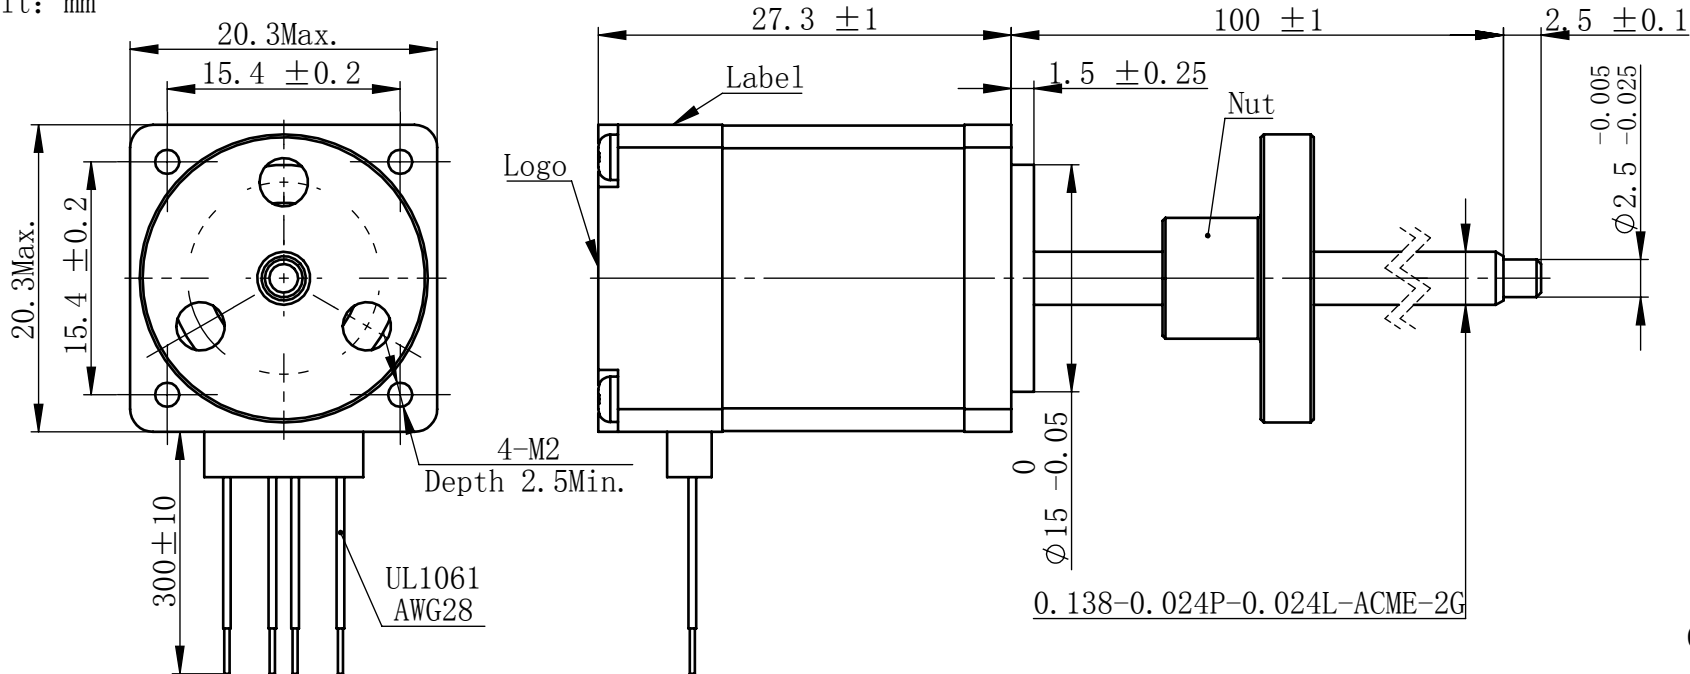


### 规格 Specifications


1	相数 Number Of Phase	2
2	步长 Linear Travel/Step	0.003048 mm (1.8°)
3	额定电压Rated Voltage	5 V DC
4	额定电流 Rated Current	0.4 Amp
5	额定推力 Rated Thrust	13 N(@300rpm, rated current)
6	相电阻 Phase Resistance	12.65 ohm±10% (20℃)
7	相电感 Phase Inductance	4.1 mH±20% (1kHz 1V rms)
8	转子惯量 Rotor Inertia	2.5 gcm <sup>2</sup>
9	重量 Weight	0.05 Kg
10	绝缘等级 Insulation Class	B(130℃)
11	丝杠直径 Screw Diameter	3.505 mm
12	丝杠导程 Lead	0.6096 mm

#### 版本变更


版本	变更说明	签名	日期
----	------	----	----

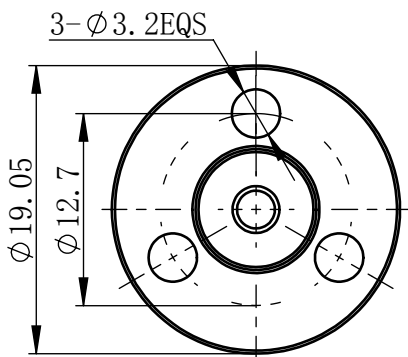

Nut

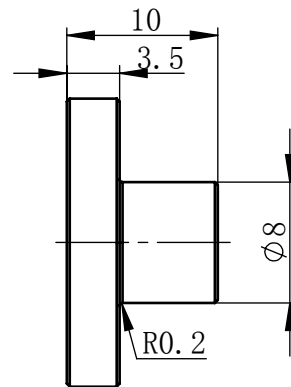

### 接线图 Wiring Diagram

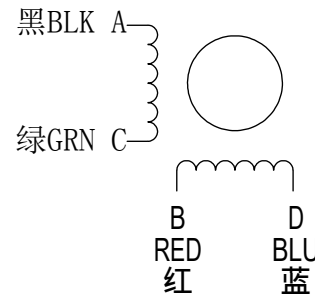

### 励磁顺序 vs.旋转方向 Exciting Sequence vs. Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

CCW  
CW

从安装面看为顺时针方向  
Clockwise view from  
mounting side

### 电机标签 Motor Label

LEAD SCREW MOTOR  
LE081K-E03006-100-AR0-S-040  
XXXXXXXX

批次号

备注Note:  
螺纹丝杆及螺母在正常使用过程中,  
若有少许粉尘掉落为正常现象。  
It's normal phenomenon if there is a little dust  
fall off when using the lead screw and nut.

未标注线性尺寸和公差  
Tolerance for linear and dimensions  
without individual tolerance indications  
GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M

未标注形状与位置尺寸公差  
Geometrical tolerance for features  
without individual tolerance indications  
GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K

I. 请避免螺母脱离丝杠  
Keep nut on screw.  
II. 非专业人士请勿拆解电机  
Avoid disassembly without  
qualification.

设计  
Design

杨淑娟

2018/7/19

校核  
Check

工艺  
Process

标准化  
Standard

批准  
Approve



First Angle Method

材料  
Material

总图

Page 1 of 1

PBC+MOONS' 上海市闵行区  
鸣嘉路168号

上海鸣志派博思自动化技术有限公司 (021)52634688

比例  
Scale

2:1

零件名  
Part Name

直线步进电机

型号  
Model NO.

LE081K-E03006-100-AR0-S-040

物料号  
Material NO.

4611110029881